

LOKAÐ MEÐ BÓKUN

Málnr.: **20-014F001**

Dags: **7. febrúar 2020**

Staður: **Flugbraut 10 á Keflavíkurflugvelli**


Lýsing: **Hægri aðalhjólábúnaðurinn féll saman í landingu**

Þegar flugvél TF-FIA (Boeing 757-200) lenti á flugbraut 10 á Keflavíkurflugvelli, féll hægri aðalhjólábúnaðurinn saman.

Við rannsóknina kom í ljós að ró hafði losnað af tengistykki (swivel) fyrir hliðarprýstistoð (side strut) í hjólábúnaðinum.



Rannsóknin leiddi í ljós að ró af rangri stærð hafði verið sett á tengistykkið í síðustu grannskoðun hjólábúnaðarins, eftir að fræsa þurfti niður stærð skrúfgangsins á tengistykkinu í grannskoðuninni.

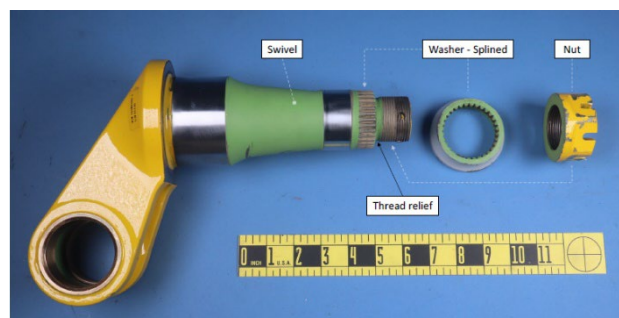

Rannsóknarnefnd samgönguslysa
lokaði málinu með bókun þann 7.
desember 2023.